



PT INSPEKSI MOBIL JOGJA

LAPORAN HASIL INSPEKSI KENDARAAN

VEHICLE INSPECTION
SOLO

Tanggal : 8 September 2025

Nama Customer : Rory

Nama Inspektor : Irvan

Data Kendaraan	Kelengkapan Kendaraan
Merk Kendaraan : Ford Tipe Kendaraan : Escape 2.3 Tahun : 2004 Transmisi : Automatic AT Warna Kendaraan : Hitam Odo Meter : 157.141 Kepemilikan : Pribadi Plat Nomor : Pajak 1 Tahun s.d. : Pajak 5 Tahun s.d. : Biaya Pajak :	Buku Service : Tidak Ada Kunci Serep : Tidak Ada Buku Manual : Tidak Ada Ban Serep : Ada BPKB : Ada Dongkrak : Ada Toolkit : Ada No Rangka : Ada No Mesin : Ada
Hasil Inspeksi Kendaraan	
	Deskripsi: • Tidak ada indikasi reset odo • Mobil indikasi tabrak depan kanan dan tengah • Interior banyak karat dan kotor • Eksterior hampir full repaint dan dempul tebal • Kaki kaki banyak karat dan perlu peremajaan total • Mesin banyak rembes dan rpm naik turun • Pajak terblokir
Interior Eksterior Mesin Kaki-Kaki  Penilaian Keseluruhan  *A = Sangat Baik, B = Baik, C = Sedang, D = Buruk	TERINDIKASI BEKAS TABRAKAN TERINDIKASI BEKAS BANJIR TIDAK TERINDIKASI ODOMETER RESET



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Ringkasan Pengecekan

Mesin	Kaki-kaki	Interior	Eksterior
- Mesin banyak rembes (cover Timing, valve, seal crankshaft depan belakang, kalter transmisi) - Oli transmisi berbau - Oli rem keruh + ada kandungan air - Radiator diisi air biasa - Rpm naik turun (tidak stabil langsung drop/mati) indikasi Map sensor - Sirip evaporator nutup	- Ban masih tebal tapi mulai retak - Brakepad dpn tipis - Link stabilizer lemah - Tierod lemah - Karet karet boot getas - Racksteer oblok - Kaki kaki banyak karat	- Interior kotor - Plafon nguning dan kotor - Trim kusam - Digital odo sunburn - Banyak karat abnormal di interior - AC tidak dingin - Tombol hazard kadang susah mati	- Body hampir full repaint dan dempul tebal - Kap mesin penyok - Sealer kap mesin repair - Dempul quarter kanan retak - Hasil repaint sedikit kurang rapi - Mika lampu blkg pecah (kanan kiri) - Bullhaed atas dpn tidak rata

Estimasi Perbaikan

Part	Harga	
Turun mesin (perbaikan rembes)	Rp 5.000.000,00	*Biaya estimasi dapat lebih murah atau mahal tergantung bengkel
Oli matic	Rp 600.000,00	
Oli mesin 40	Rp 500.000,00	
Oli power Steering	Rp 100.000,00	
Korok radiator	Rp 350.000,00	
Evaporator (online)	Rp 700.000,00	
Servis AC + oli kompresor	Rp 500.000,00	
Oli rem	Rp 150.000,00	
Map sensor (online)	Rp 350.000,00	
Link stabilizer x2	Rp 400.000,00	
Tierod x2	Rp 300.000,00	
Karet boot set	Rp 250.000,00	
Servis racksteer	Rp 1.500.000,00	
Brakepad	Rp 500.000,00	
Salon + detailing	Rp 500.000,00	
Servisi digital odo	Rp 200.000,00	
Mika lampu belakang set	Rp 600.000,00	
Aki (jaga jaga)	Rp 1.500.000,00	

Keterangan

Warna

Nilai

Nama Part

Beban

Beban Part

1 Penting

2 Sangat Penting

3 Krusial/Vital

Nilai

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E D- D C- C B- B B+ A- A

0: Part tidak ada 10: Kondisi baru

Data Ban	Posisi Ban	Merk	Tipe velg	Ketebalan
	D/B	Savero A/T	Alloy	70-80

CONTOH PENILAIAN

Warna	Nilai	Nama Part	Beban
	5	Shock Breaker	3

Arti Penilaian :

Shock breaker memiliki **beban 3** karena merupakan yang krusial /vital.
Nilai 5 berarti komponen tersebut **PERLU PERHATIAN**

Warna	Nilai	Nama Part	Beban
	1	Shock Breaker	3

Arti Penilaian :

Shock breaker memiliki **beban 3** karena merupakan yang krusial /vital.
Nilai 1 berarti komponen tersebut **RUSAK/BURUK**

Warna	Nilai	Nama Part	Beban
	9	Shock Breaker	3

Arti Penilaian :

Shock breaker memiliki **beban 3** karena merupakan yang krusial /vital.
Nilai 9 berarti komponen tersebut **BAIK**

Fitur

	7	Airbag	3
---	---	--------	---

	5	Sistem AC	3
---	---	-----------	---

	7	Electric Mirror	1
---	---	-----------------	---

	7	Sistem Audio	1
---	---	--------------	---

	7	Central Lock	1
---	---	--------------	---

	7	Rem ABS	3
---	---	---------	---

	6	Power Window	1
---	---	--------------	---

*Catatan:

- AC tidak dingin

Hasil Inspeksi

① Mesin kendaraan

	6	Getaran Mesin	3
---	---	---------------	---

	7	Suara Mesin	3
---	---	-------------	---

	7	Transmisi	3
---	---	-----------	---

	6	Pompa Power Steering	2
---	---	----------------------	---

	5	Cover Timming Chain	1
---	---	---------------------	---

	5	Oli Power Steering	2
---	---	--------------------	---

	6	Accu	3
---	---	------	---

	6	Kompresor AC	3
---	---	--------------	---

	7	Fan	2
---	---	-----	---

	6	Selang	3
---	---	--------	---

	5	Karter Oli	2
---	---	------------	---

	3	Oli Rem	2
---	---	---------	---

	6	Kabel	3
---	---	-------	---

	5	Kondensor	3
---	---	-----------	---

	6	Radiator	3
---	---	----------	---

	6	Cylinder Head	3
---	---	---------------	---

	7	Oli Mesin	2
---	---	-----------	---

	6	Air Radiator	1
---	---	--------------	---

	6	Cover Klep	1
---	---	------------	---

	7	Alternator	3
---	---	------------	---

	7	Water Pump	3
---	---	------------	---

	7	Belt	3
---	---	------	---

	5	Oli Transmisi	2
---	---	---------------	---

	6	Cylinder Block	3
---	---	----------------	---



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Hasil Inspeksi

6	Bushing Besar	3	6	Bushing Besar	3	7	Tutup Radiator	1
---	---------------	---	---	---------------	---	---	----------------	---

*Catatan:

② Interior Kendaraan (Dashboard, Kelistrikan, Instrumen, Jok & Trim)

7	Stir	1	7	Rem Tangan	1	7	Pedal	1
7	Switch Wiper	1	6	Lampu Hazard	1	7	Panel Dashboard	1
7	Pembuka Kap Mesin	1	7	Pembuka Bagasi	1	3	Jok Depan	1
5	Aroma Interior	2	6	Handle Pintu	2	7	Console Box	1
7	Spion Tengah	1	6	Tuas Persneling	1	3	Jok Belakang	1
6	Panel Indikator	2	7	Switch Lampu	1	5	Karpet Dasar	1
6	Klakson	1	6	Sun Visor	1	7	Tuas Tangki Bensin	1
7	Sabuk Pengaman	3	5	Trim Interior	1	5	Plafon	2

*Catatan:

② Eksterior Kendaraan

6	Bumper Depan	1	5	Kap Mesin	2	7	Lampu Utama	3
7	Panel Atap	1	6	Grill	1	7	Lampu Foglamp	2
7	Kaca Belakang	2	5	Wiper Belakang	1	6	Bumper Belakang	1
4	Lampu Belakang	3	7	Trunklid	1	7	Kaca Depan	2
7	Fender Kanan	1	6	Quarter Panel Kanan	1	6	Pintu Belakang Kanan	2
6	Spion Kanan	2	0	Lisplang Kanan	1	6	Side Skirt Kanan	1



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Hasil Inspeksi

6	Daun Wiper	1	5	Pintu Depan Kanan	2	5	Pintu Depan Kiri	2
6	Pintu Belakang	2	7	Kaca Jendela Kanan	1	7	Kaca Jendela Kiri	1
5	Fender kiri	1	6	Pintu Belakang Kiri	1	0	Lisplang Kiri	1
5	Quarter Panel Kiri	1	6	Spion Kiri	2	6	Side Skirt Kiri	1

*Catatan:

-

④ Ban dan Kaki-Kaki

6	Ban Depan	2	7	Ban Belakang	2	5	Racksteer	3
7	Velg Depan	2	7	Velg Belakang	2	5	Karet Boot	2
6	Disc Brake	3	5	Brake Pad	3	5	Upper-Lower Arm	3
7	Master Rem	3	7	Crossmember	2	7	Shock Breaker	3
4	Tie Rod	3	6	Knalpot	1	4	Link Stabilizer	3
0	Gardan	3	7	Balljoint	3			

*Catatan:

-

⑤ Test Drive

0	Bunyi/Getaran	3	0	Stir Balance	2	0	Performa Kopling	3
0	Performa Stir	2	0	Performa Suspensi	3	0	RPM	3
0	Perpindahan Transmisi	3						

*Catatan:

- Tidak memungkinkan untuk test drive (BBM low)



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Hasil Inspeksi

⑤ Tools Test

6	Tebal Cat Body Depan	2
5	Tebal Cat Body Kiri	2
5	Temperatur AC Mobil	2

6	Tebal Cat Body Kanan	2
7	Tebal Cat Body Belakang	2
7	OBD Scanner	3

7	Tebal Cat Body Atap	2
7	Test ACCU (ON & OFF)	3

*Catatan:

Foto General



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri



@inspeksimobil.jogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Eksterior



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Eksterior



@inspeksimobiljogja




+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Eksterior

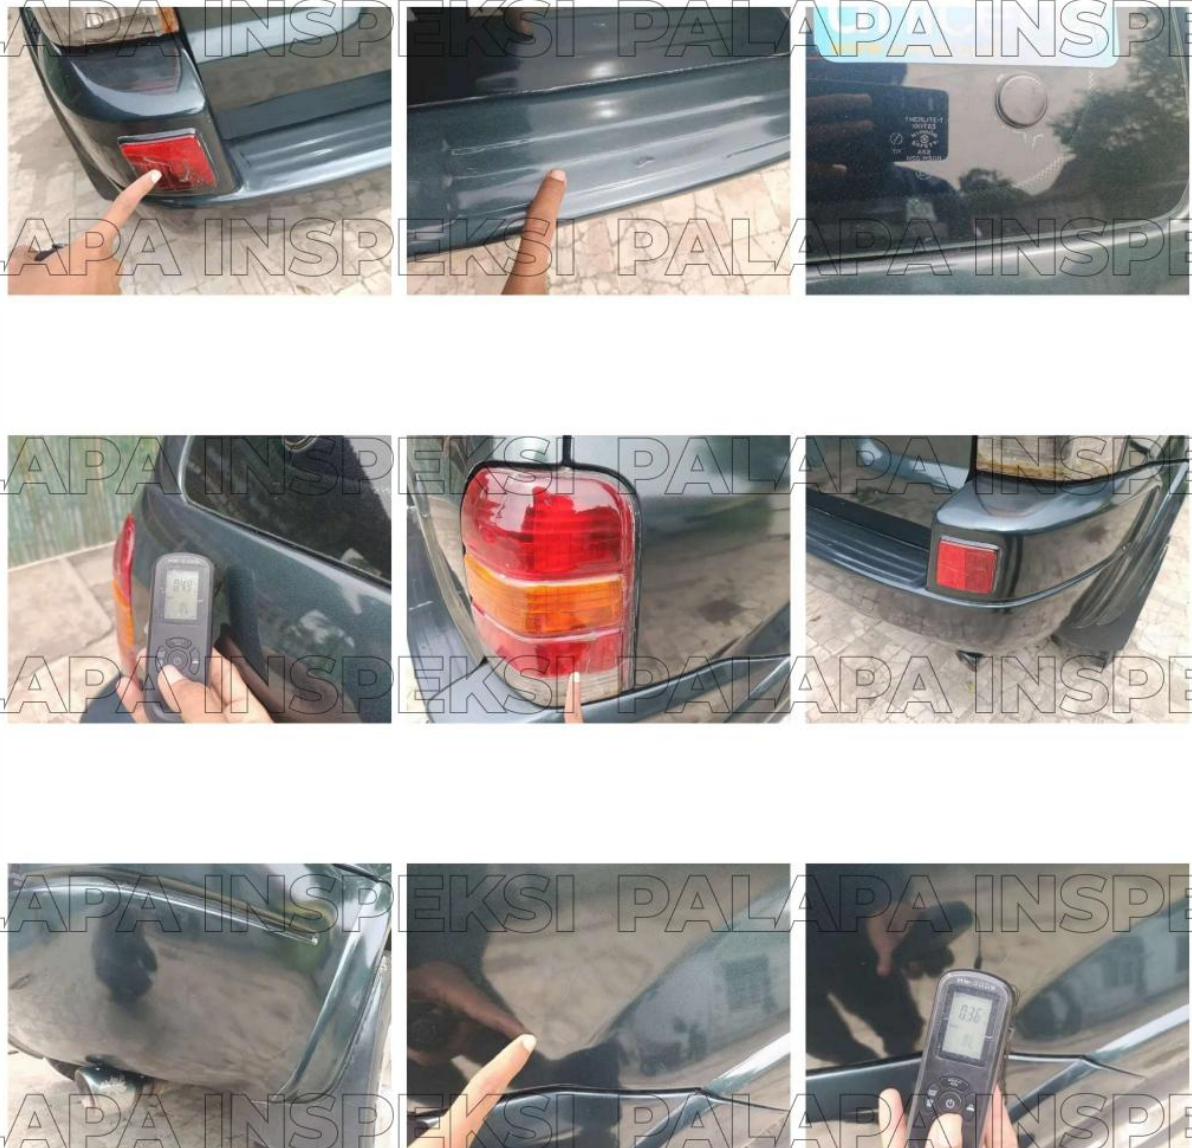

@inspeksimobiljogja




+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Eksterior

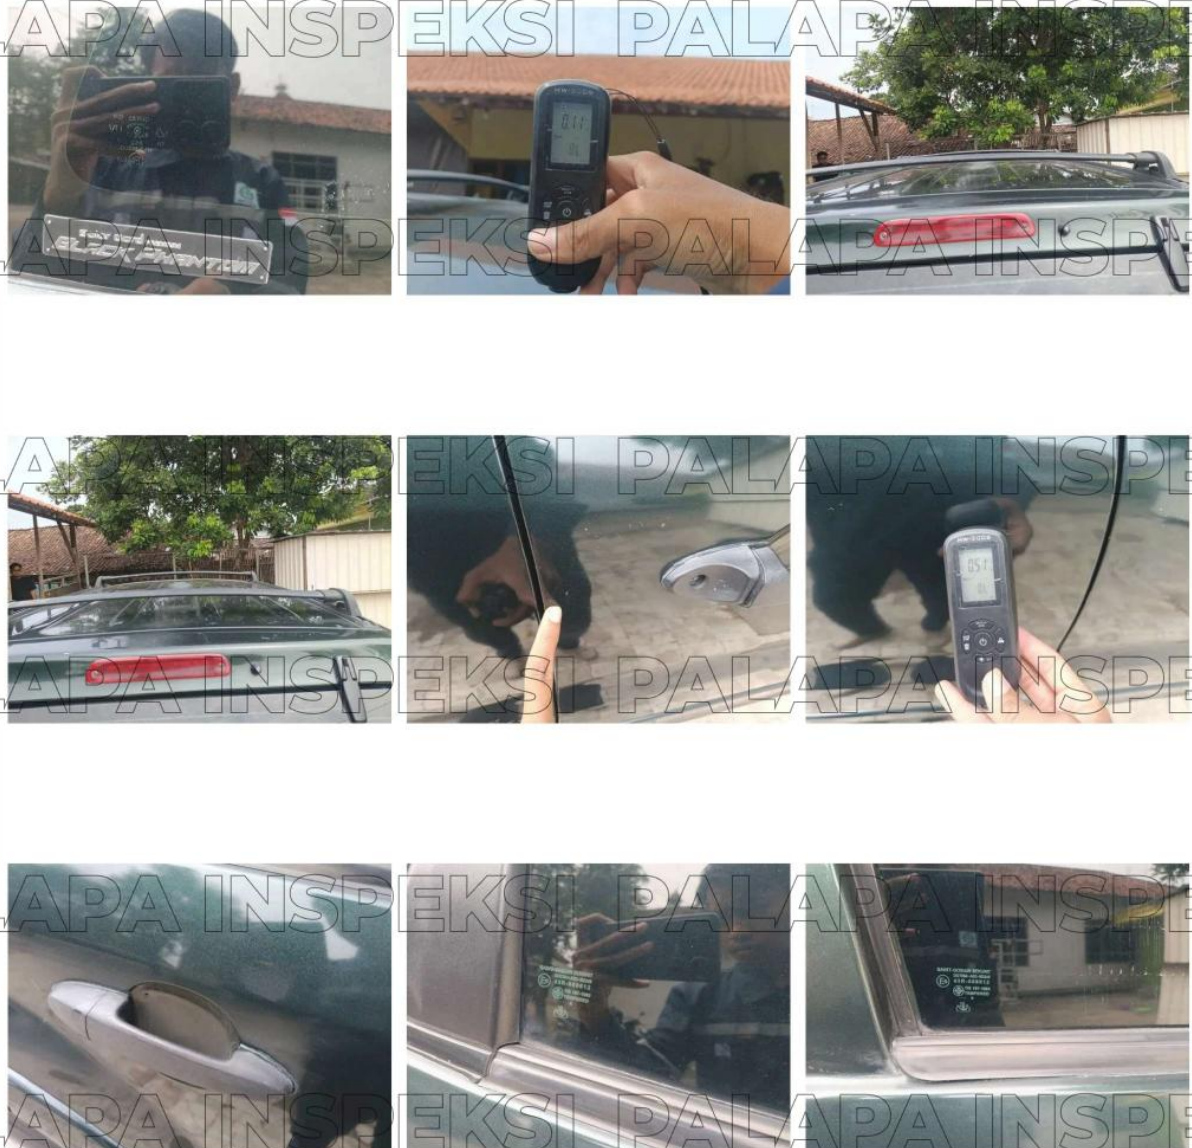

@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Eksterior



@inspeksimobiljogja



+6281391735311




inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Eksterior



Foto Interior

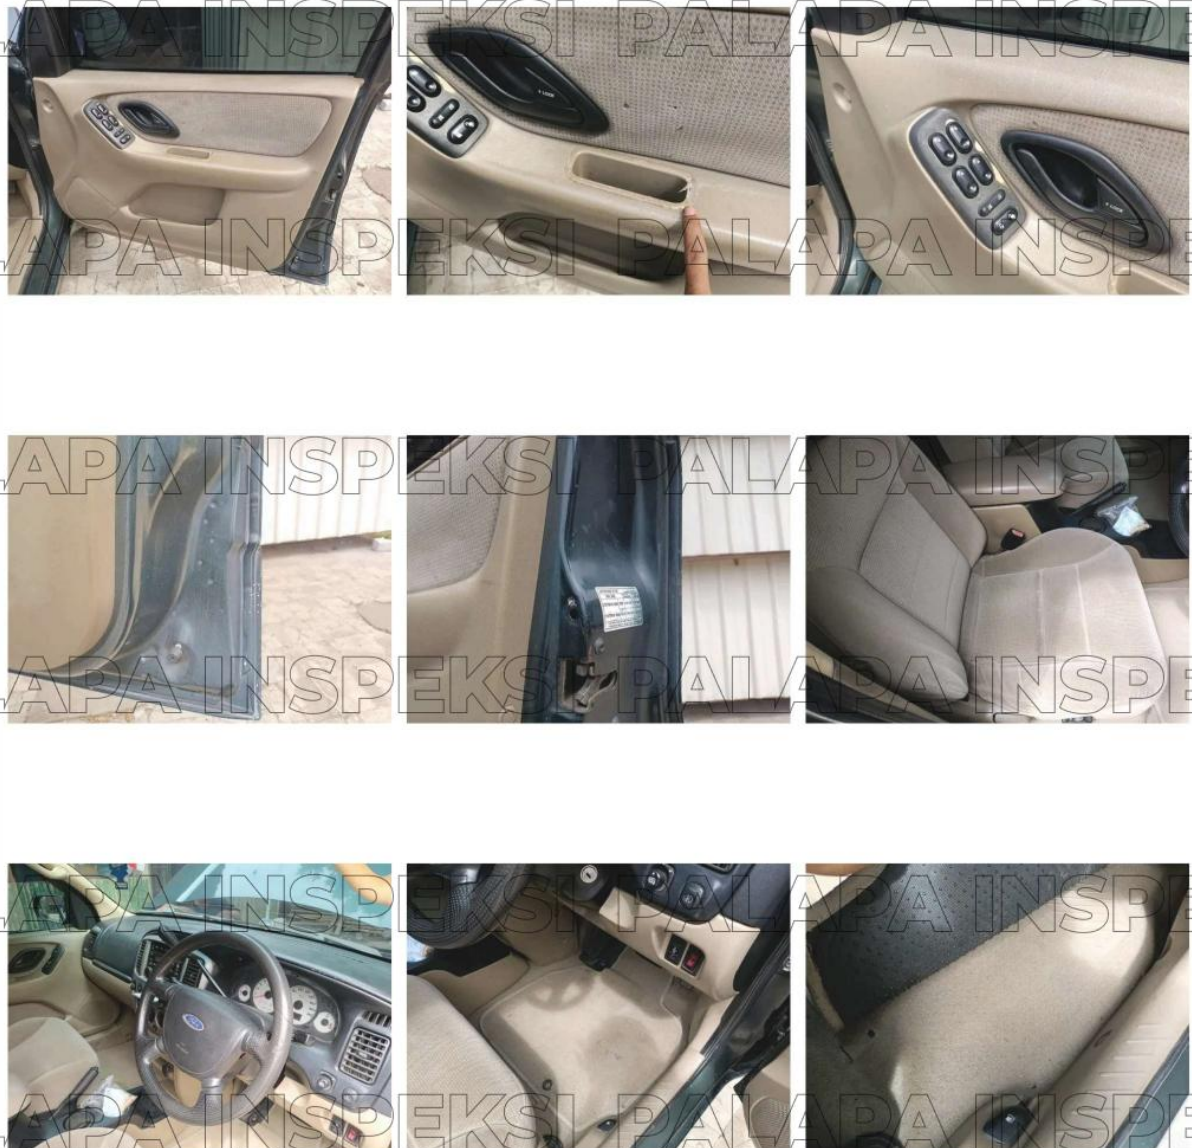

@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Interior



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Interior



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Interior



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Interior



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Interior



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Interior



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Interior



@inspeksimobiljogja




+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Interior

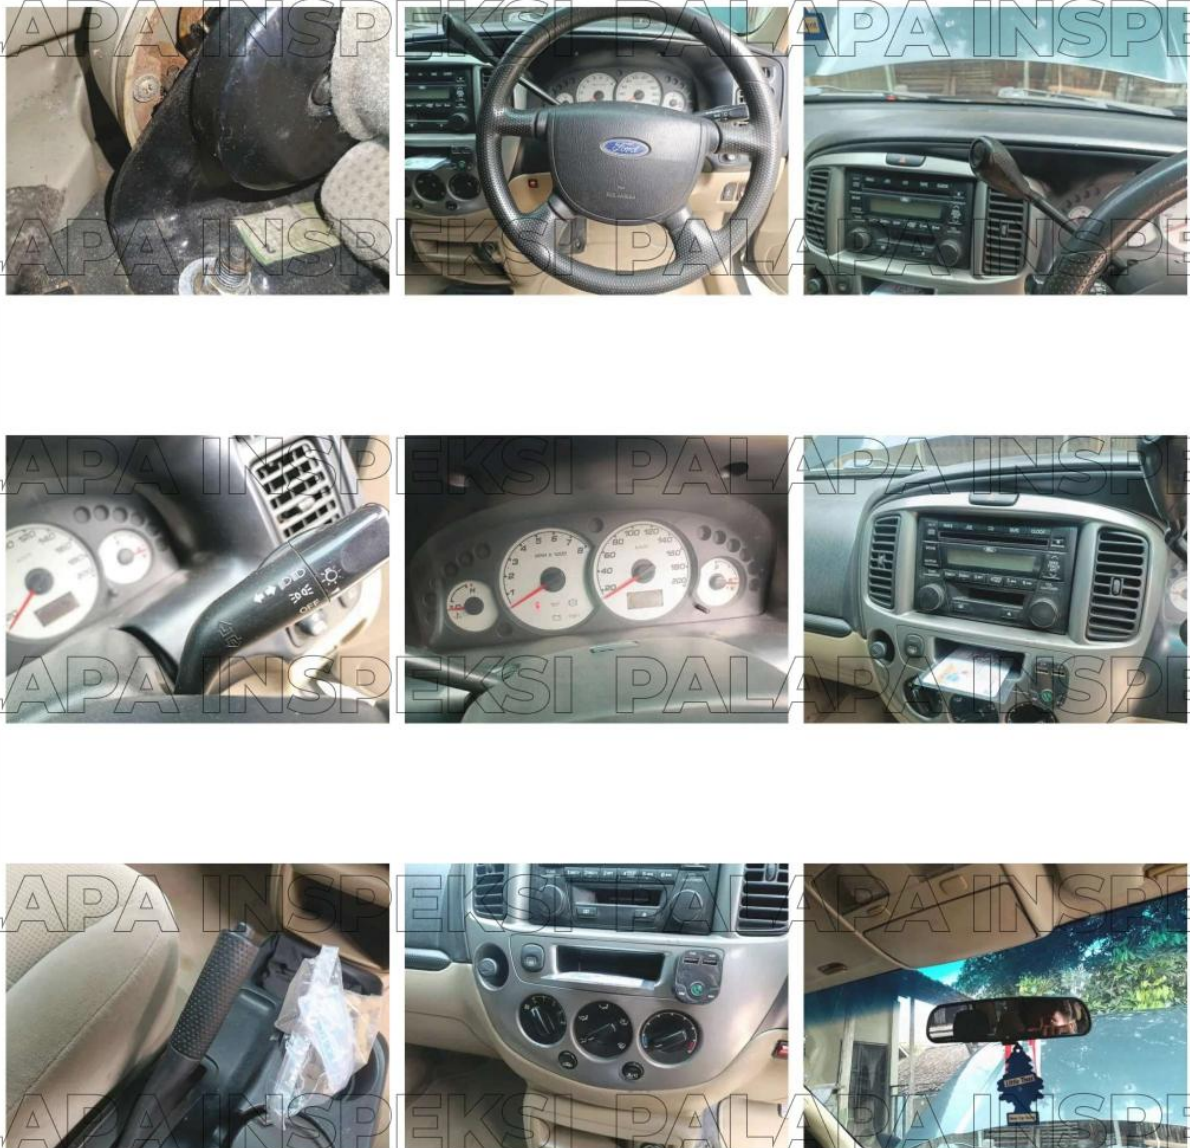

@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Interior



Foto Mesin



@inspeksimobiljogja




+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Mesin

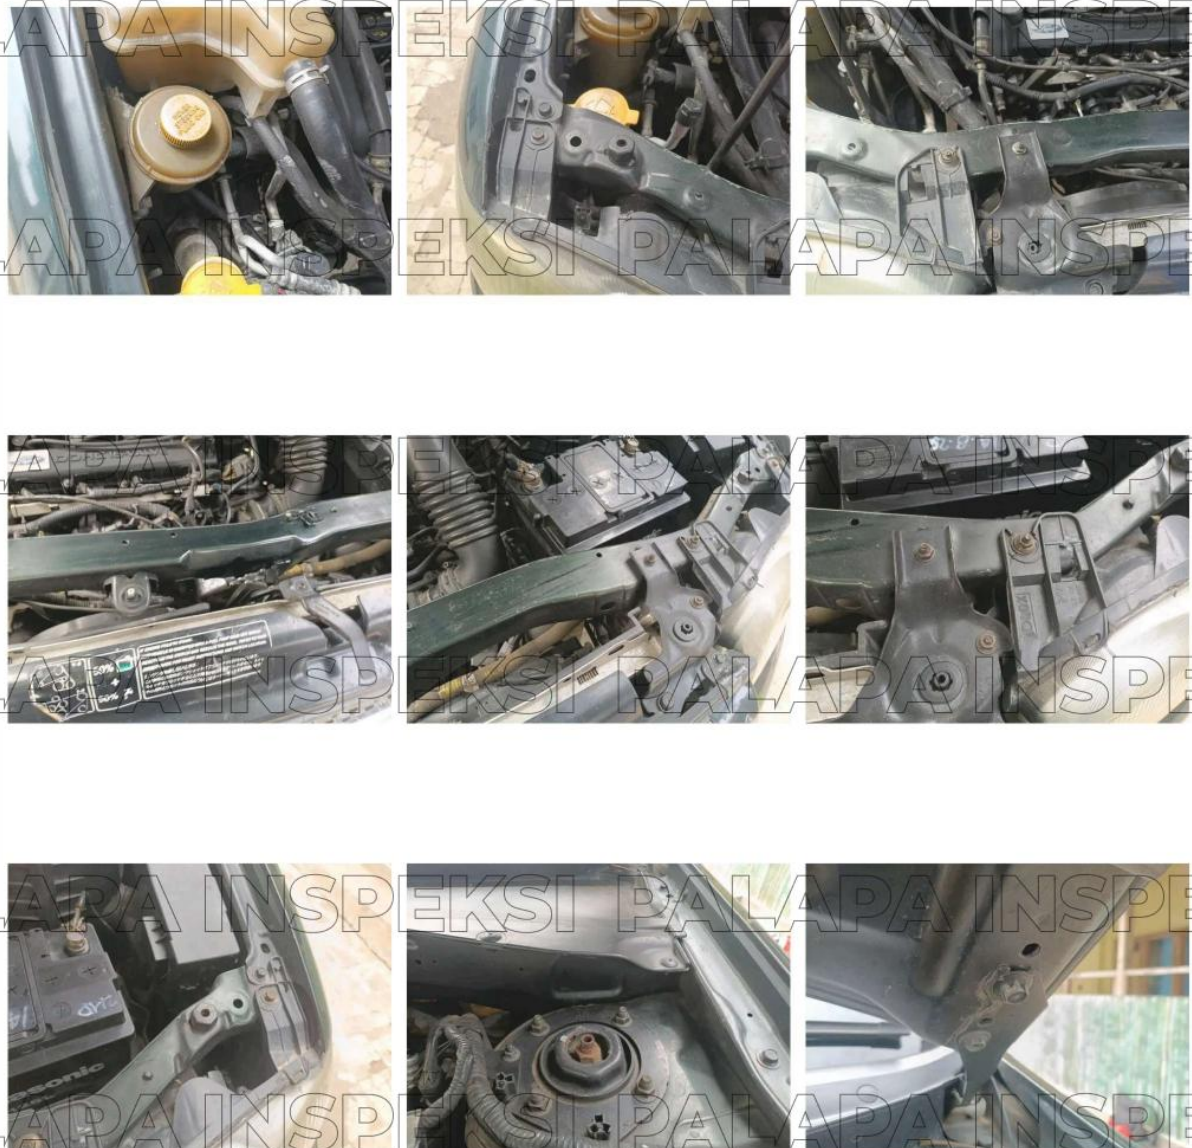

@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Mesin

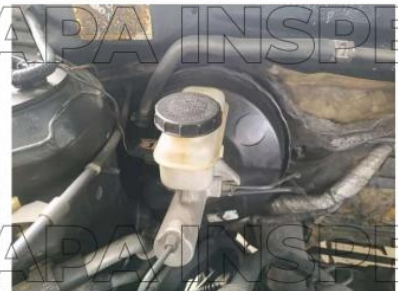


Foto Mesin



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Mesin



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Mesin



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Mesin



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Mesin



@inspeksimobiljogja




+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Kaki-Kaki

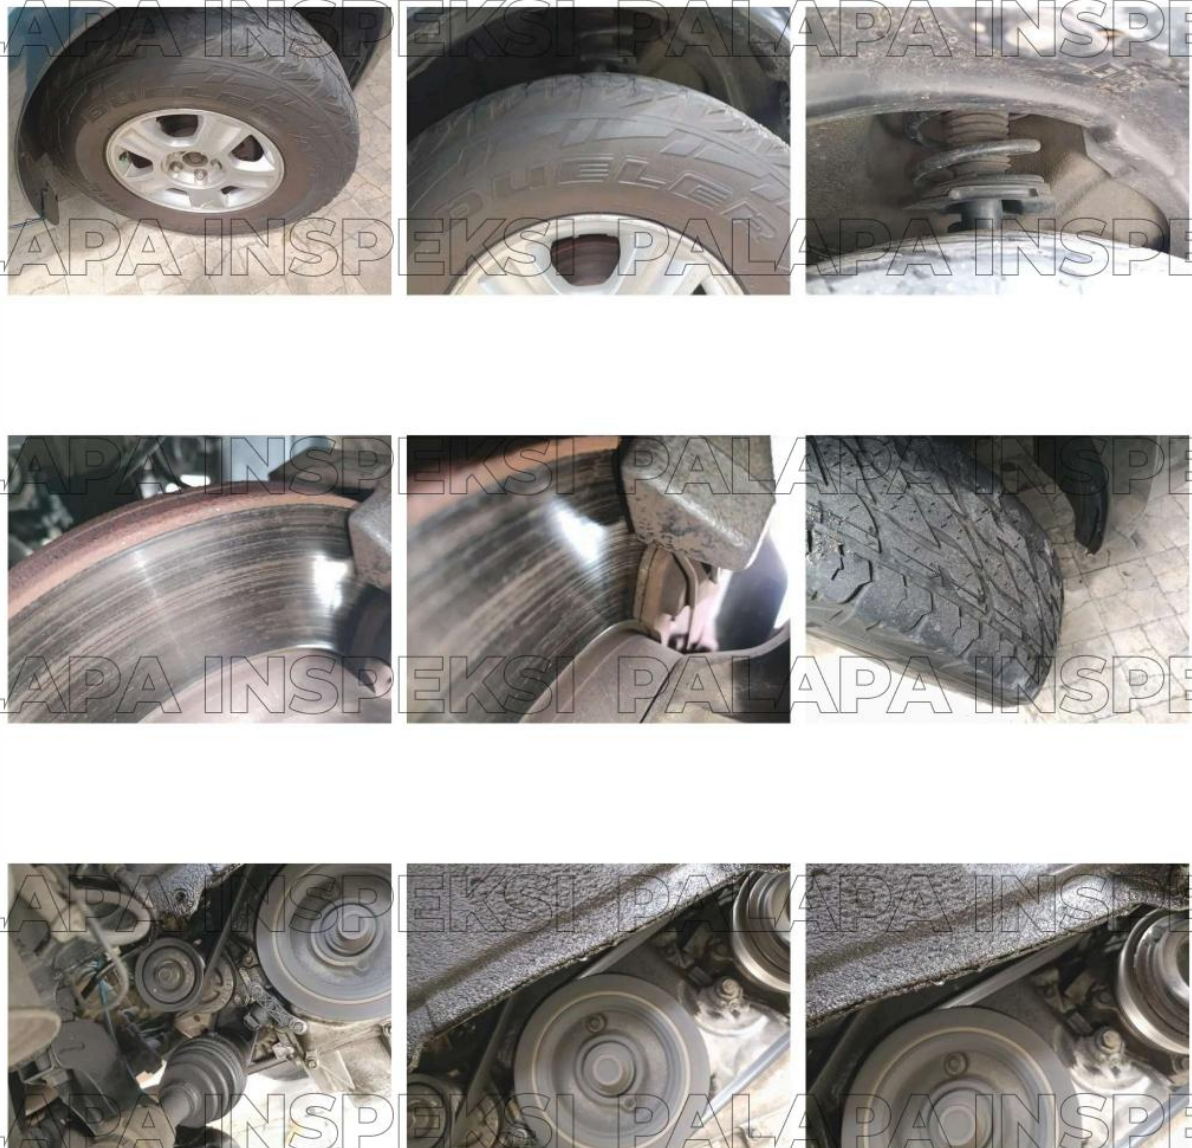

@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Kaki-Kaki



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Kaki-Kaki



@inspeksimobiljogja




+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Kaki-Kaki

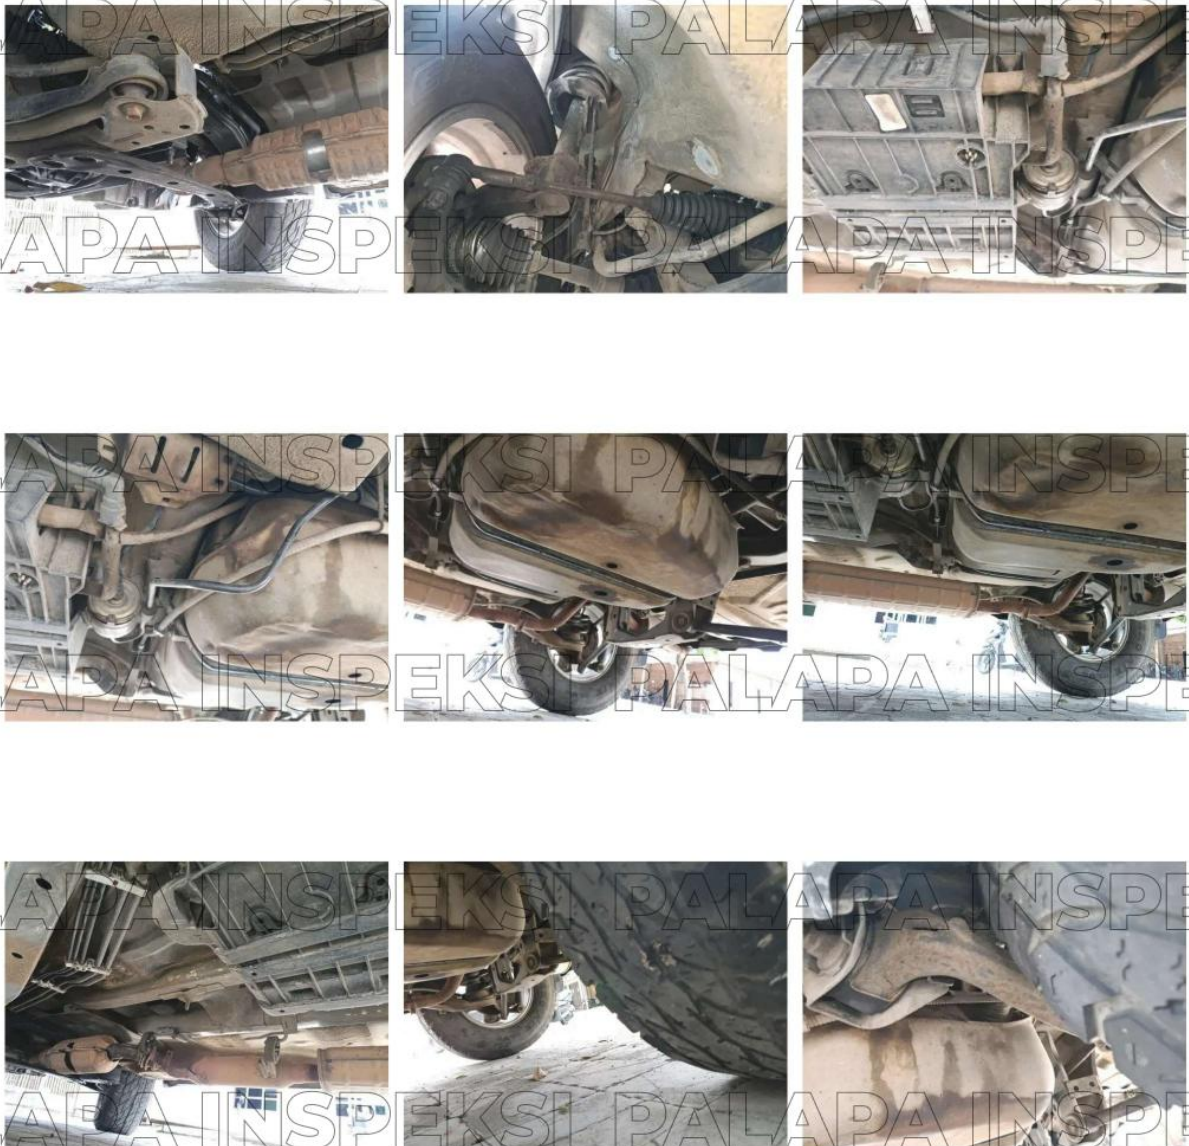

@inspeksimobiljogja




+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Kaki-Kaki

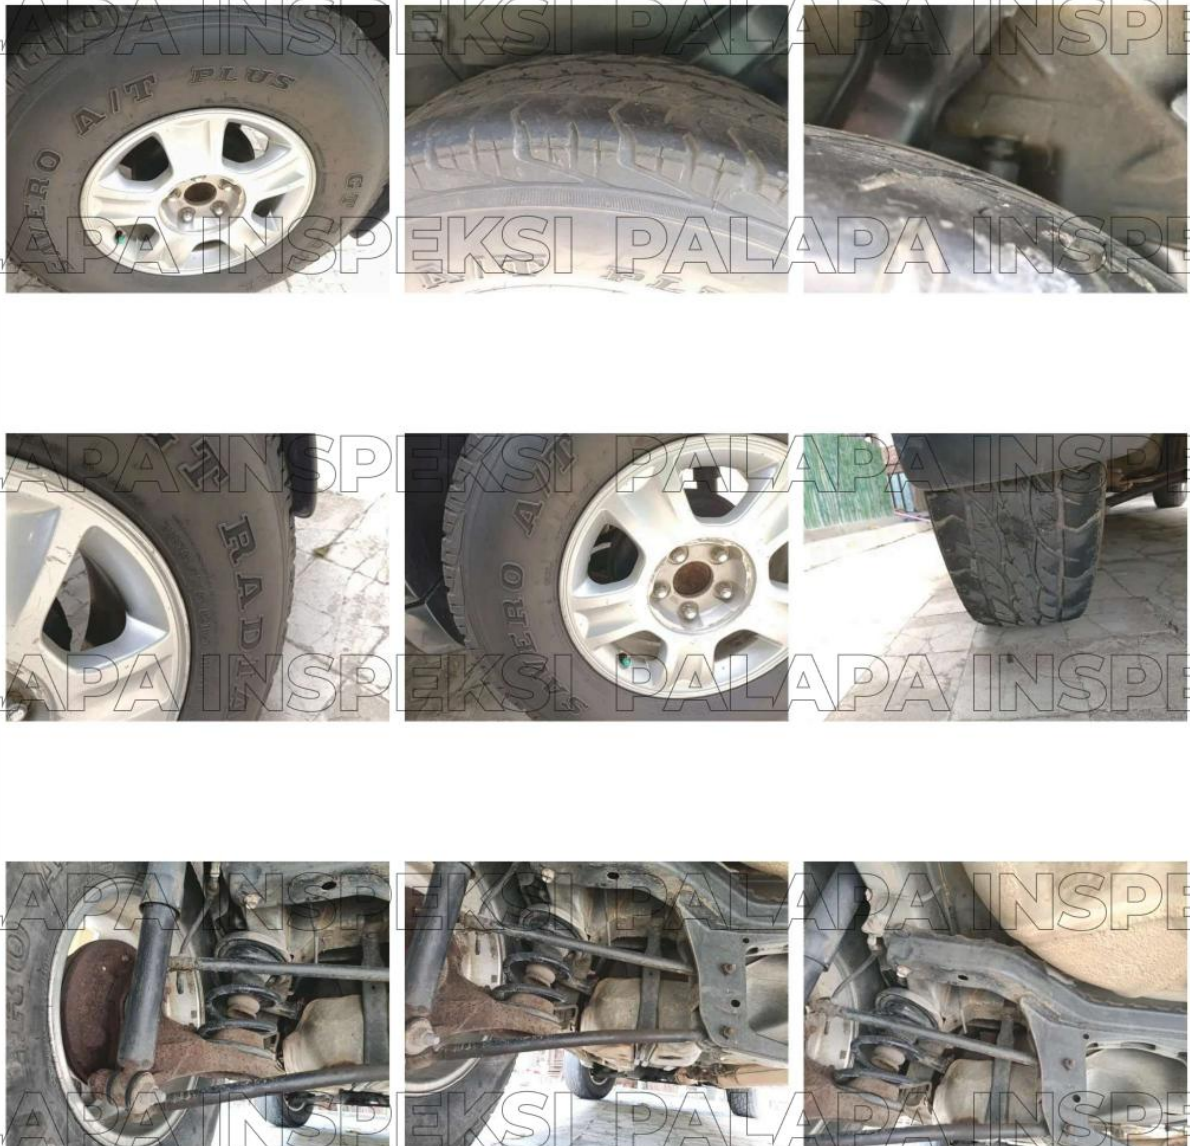

@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Kaki-Kaki



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Kaki-Kaki



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Alat-Alat



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Alat-Alat



Foto Dokumen



@inspeksimobiljogja





+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Dokumen

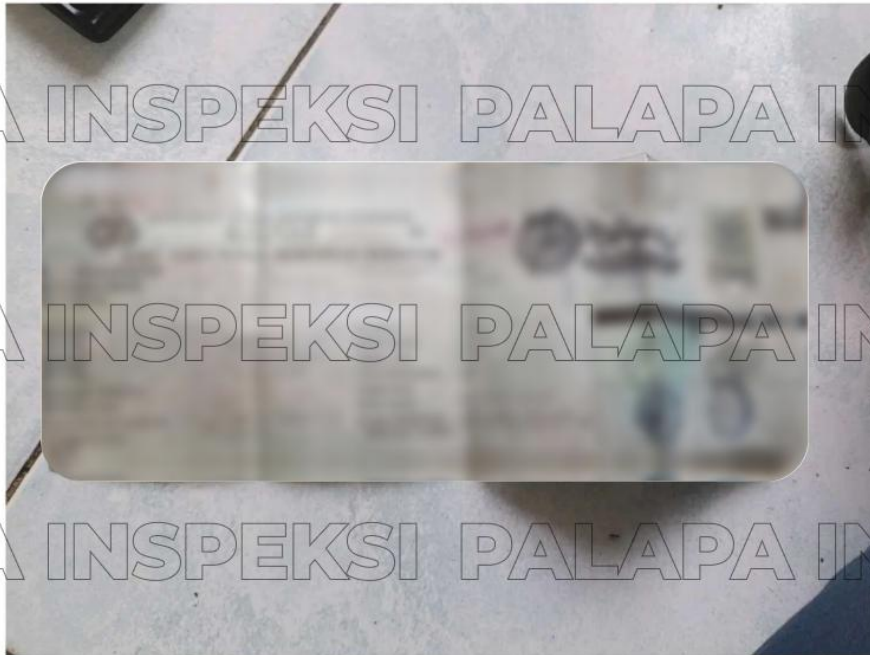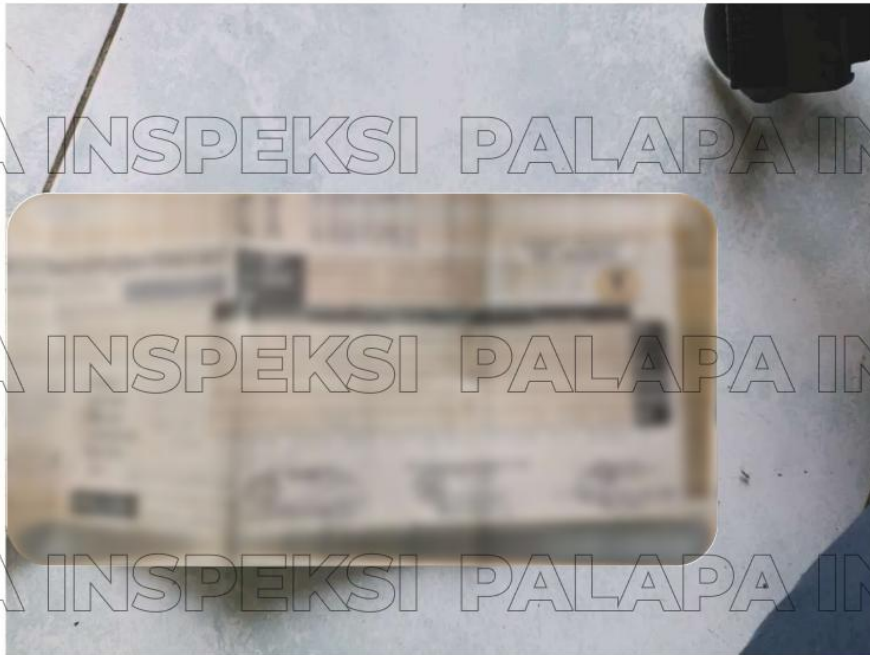

@inspeksimobiljogja




+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Dokumen

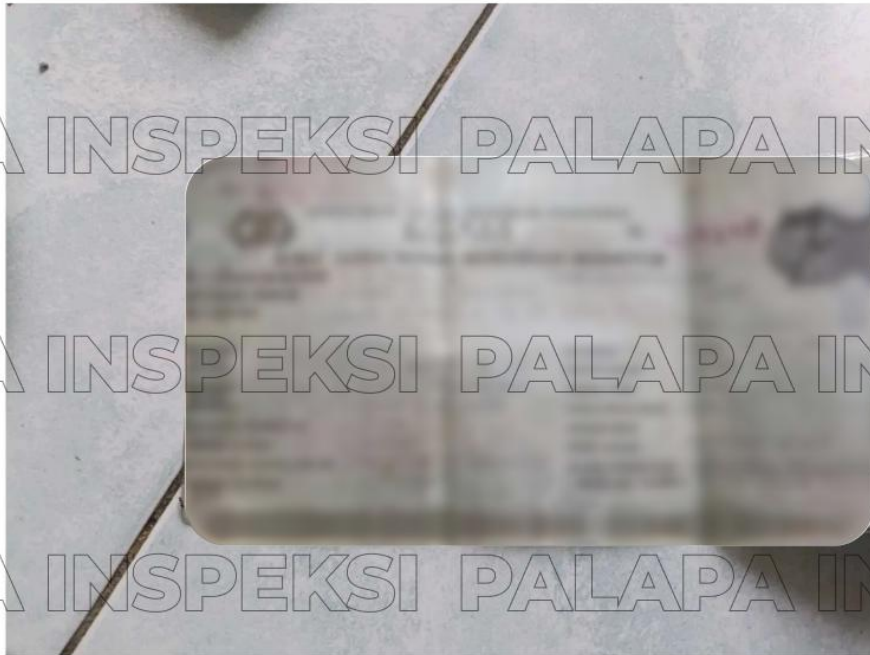

@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Dokumen



@inspeksimobiljogja




+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Dokumen

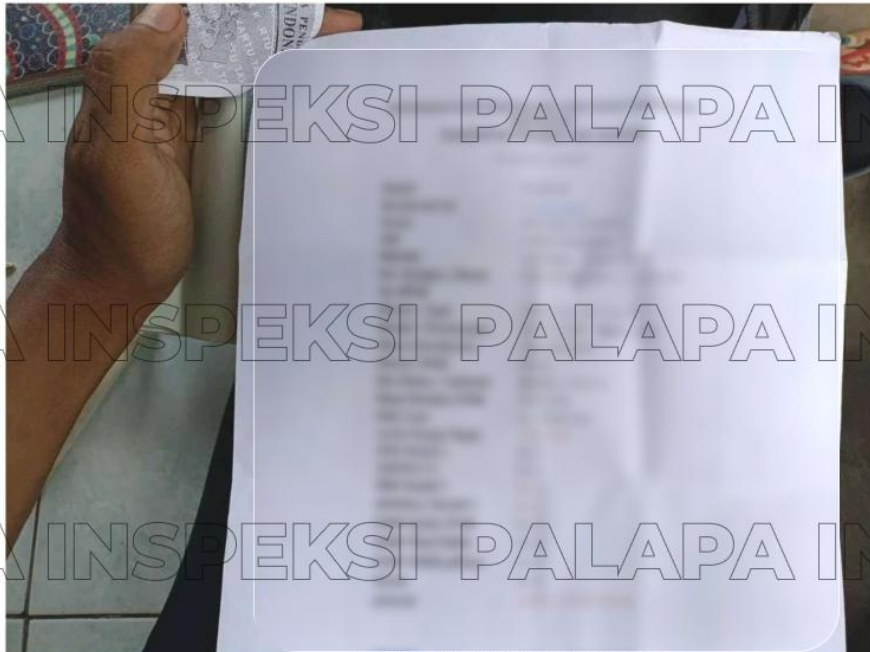

@inspeksimobiljogja





+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Dokumen

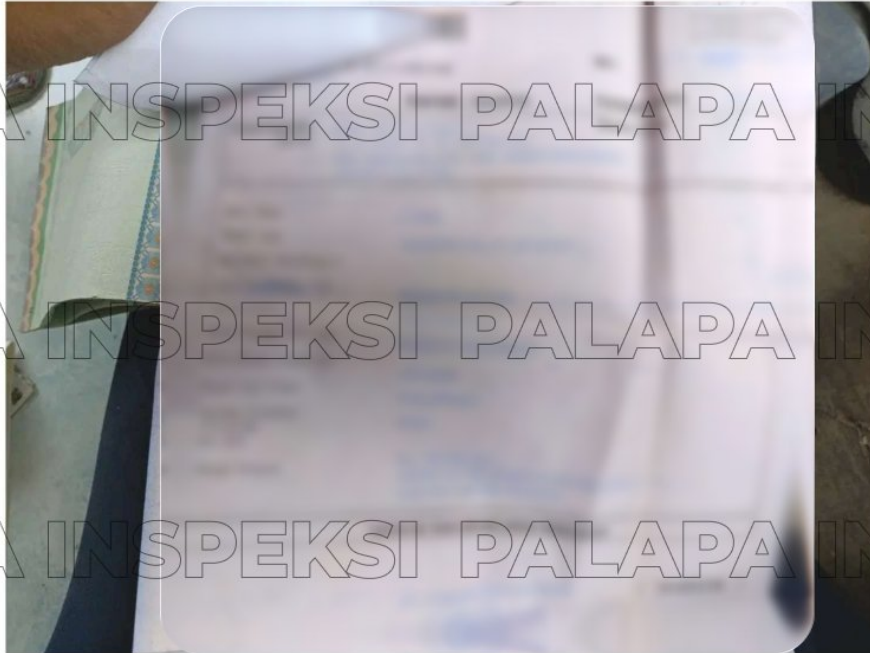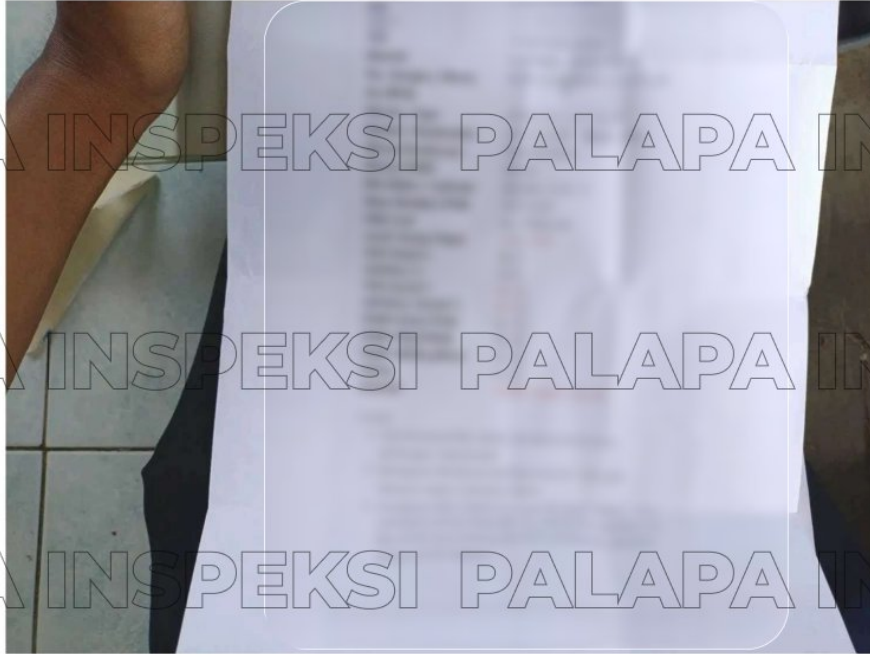

@inspeksimobiljogja




+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Dokumen

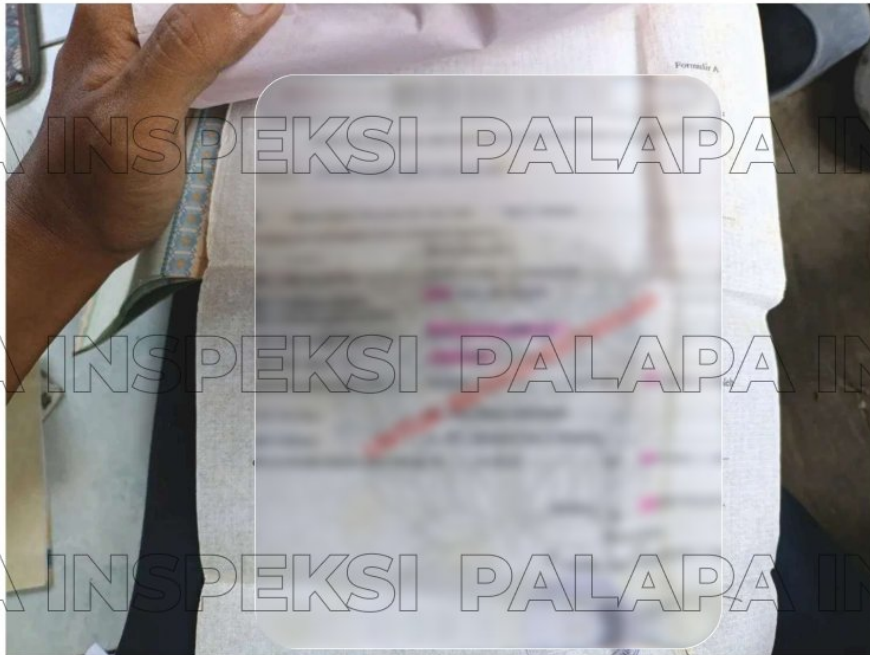

INFORMASI BIAYA

PNBP Cetak STNK

Rp. 0

PNBP Plat (TNKB)

Rp. 0

PNBP NRKB Pilihan

Rp. 0

Pajak Kendaraan

Rp. 0

Denda Pajak

Rp. 0

SWDKLLJ

Rp. 0



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Dokumen

INFORMASI BIAYA

PNBP Cetak STNK

Rp. 0

PNBP Plat (TNKB)

Rp. 0

PNBP NRKB Pilihan

Rp. 0

Pajak Kendaraan

Rp. 0


Denda Pajak

Rp. 0


SWDKLLJ

Rp. 0

Hasil Pengecekan Ketebalan Cat

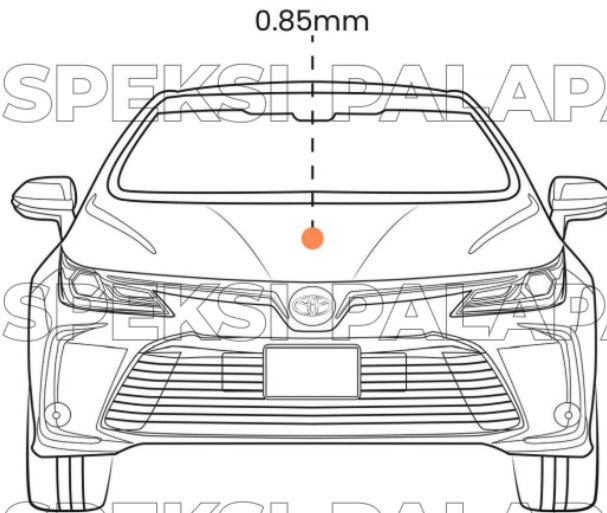

DEPAN

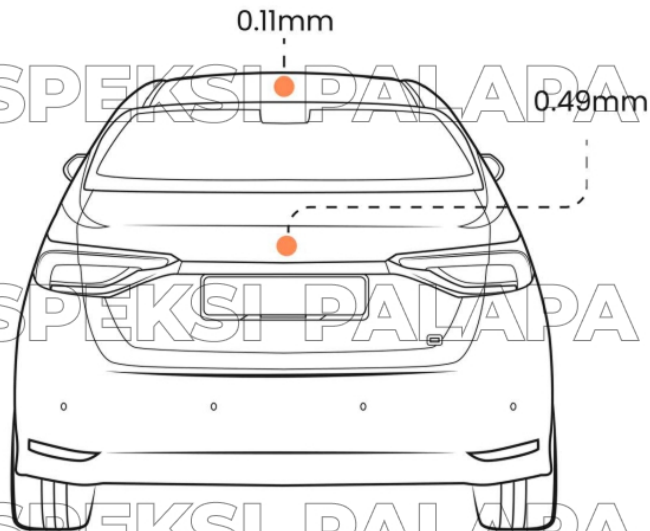

BELAKANG



@inspeksimobiljogja




+6281391735311




inspeksimobiljogja@gmail.com

Hasil Pengecekan Ketebalan Cat

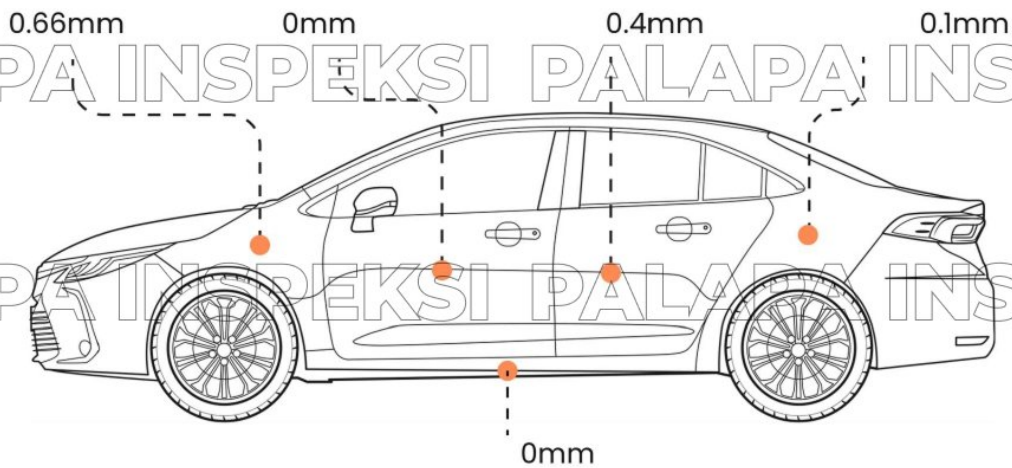

SAMPING KIRI

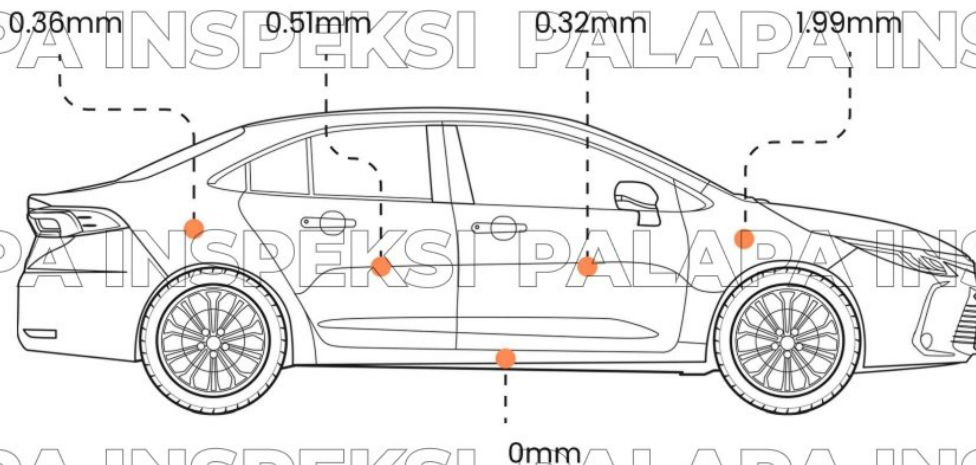

SAMPING KANAN



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com



PT INSPEKSI MOBIL JOGJA

LAPORAN HASIL INSPEKSI KENDARAAN


Foto Perlu Perhatian



Kap Mesin Dempul Tebal



Fender Kiri Dempul Tebal

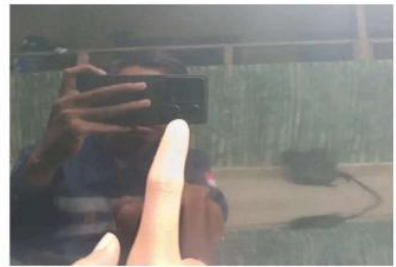

Pintu Kiri Baret



**Cat Pintu Kiri Tidak Rata
Dan Tidak Rapi**



**Dempul Tebal Di Pintu Kiri
Dpn**



**Dempul Sedng Di Pintu Kiri
Blkng**



Lecet Di Quarter Kiri



**Muka Lampu Blkng Kiri
Pecah**



Muka Bemper Blkng Pecah

Foto Perlu Perhatian



Dempul Bemper Blkng
Retak



Dempul Sedng Di Pintu
Bagasi



Mika Lampu Blkng Kanan
Pecah



Mika Bemper Blkng Retak



Dempul Retak Di Quarter
Kanan



Penyok Di Pintu Kanan Dpn



Dempul Tebal Di Pintu
Kanan Blkng



Penyok Dn Lecet Di Pintu
Kanan Dpn



Dempul Tipis Di Pintu
Kanan Dpn



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Perlu Perhatian



Cover Spion Retak



Dempul Tebal Di Fender
Kanan



Mika Kusam



Bemper Dpn Tidak Rapat



Door Trim Kusam



Pull Poket Getas



Lantai Kotor



Karat Bawah Jok



Karat Bawah Dashboard



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Perlu Perhatian



Plafon Nguning



Digital Odo Sunburn



Kap Mesin Penyok



Baut Kap Mesin Lecet



Bulkhead Atas Tengah
Kurang Rata



Sirip Evaporator Nutup



Carter Transmisi Rembes



Crankshaft Blkng Rembes



Block Ada Rembes



@inspeksimobiljogja



+6281391735311



inspeksimobiljogja@gmail.com

Foto Perlu Perhatian



Cover Timing Rembes



Cover Valve Rembes



Radiator Pakai Keruh (air
Biasa)



Oli Power Steering Keruh



Oli Rem Keruh Air



Healthy Aku 54%



Oli Matic Berbau



Sealer Kap Mesin Repair



@inspeksimobiljogja



+6281391735311




inspeksimobiljogja@gmail.com

PALAPA INSPEKSI PALAPA INSPEKSI

PALAPA INSPEKSI PALAPA INSPEKSI


PALAPA INSPEKSI PALAPA INSPEKSI

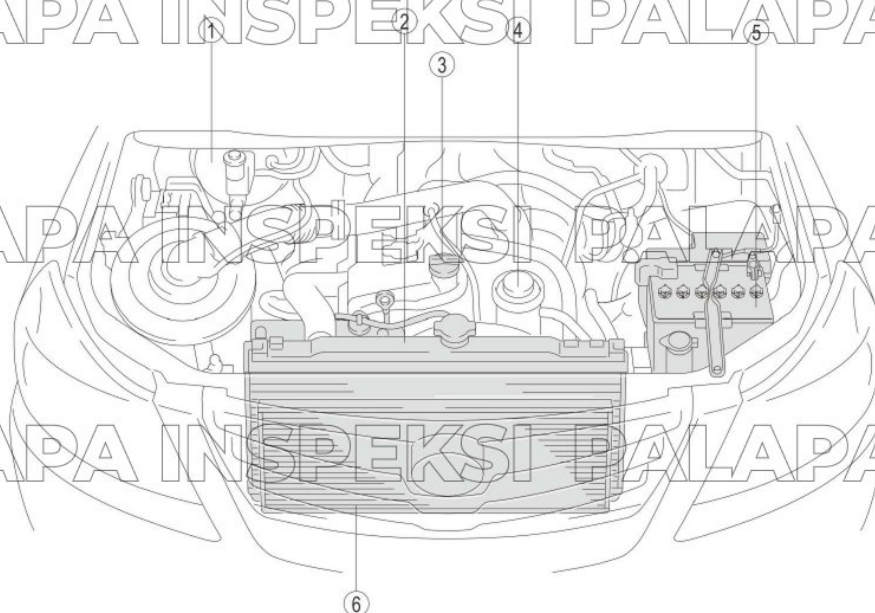


- ① Master Rem
- ② Radiator
- ③ Tutup Oli
- ④ Pompa Power Steering
- ⑤ Accu
- ⑥ Kondensor

PALAPA INSPEKSI PALAPA INSPEKSI

PALAPA INSPEKSI PALAPA INSPEKSI

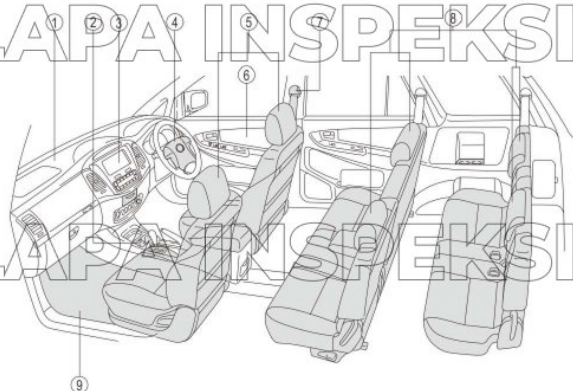

- ① Panel Dashboard
- ② Console Box
- ③ Panel Audio
- ④ Stir
- ⑤ Jok Depan
- ⑥ Trim Interior
- ⑦ Sabuk Pengaman
- ⑧ Jok Belakang
- ⑨ Karpet Dasar

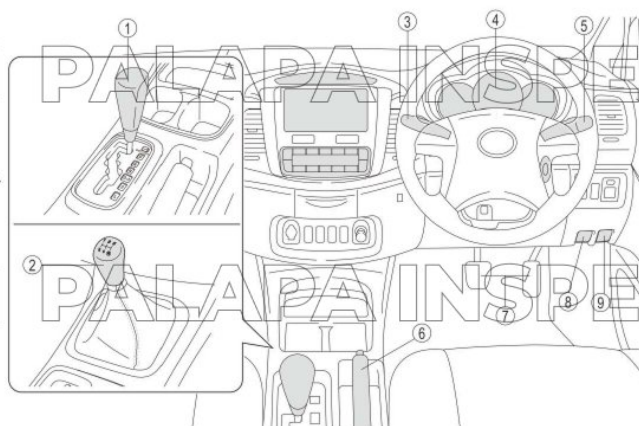


- ① Tuas Persneling (AT)
- ② Tuas Persneling (MT)
- ③ Switch Wiper
- ④ Panel Indikator
- ⑤ Switch Lampu
- ⑥ Rem Tangan
- ⑦ Pedal
- ⑧ Tuas Kap Mesin
- ⑨ Tuas Tanki Bensin



PALAPA INSPEKSI PALAPA INSPEKSI

PALAPA INSPEKSI PALAPA INSPEKSI

PALAPA INSPEKSI PALAPA INSPEKSI

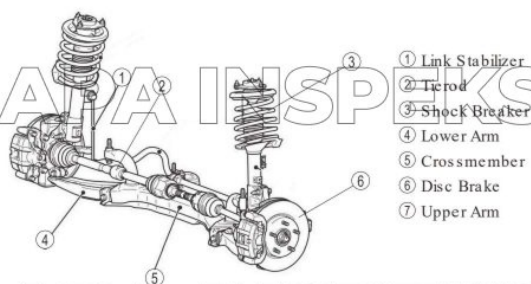

- ① Link Stabilizer
- ② Tie rod
- ③ Shock Breaker
- ④ Lower Arm
- ⑤ Crossmember
- ⑥ Disc Brake
- ⑦ Upper Arm

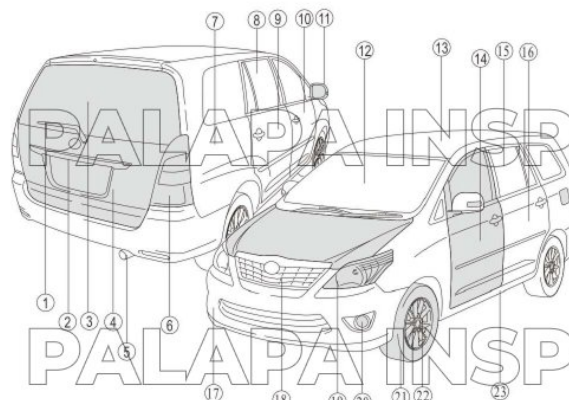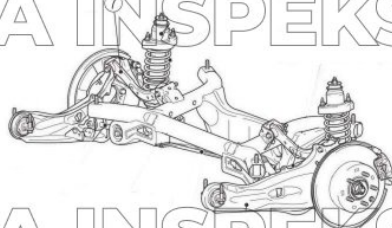

- ① Wiper Belakang
- ② Trunklid
- ③ Kaca Belakang
- ④ Pintu Belakang
- ⑤ Kenalpot
- ⑥ Lampu Belakang
- ⑦ Quarter Panel
- ⑧ Kaca Jendela Kanan
- ⑨ Pintu Belakang Kanan
- ⑩ Pintu Depan Kanan
- ⑪ Spion
- ⑫ Kaca Depan
- ⑬ Panel Atas
- ⑭ Pintu Depan Kiri
- ⑮ Kaca Jendela Kiri
- ⑯ Pintu Belakang Kiri
- ⑰ Bumper Depan
- ⑱ Grill
- ⑲ Lampu Utama
- ⑳ Foglamp
- ㉑ Ban
- ㉒ Velg
- ㉓ Side Skirt

PALAPA INSPEKSI PALAPA INSPEKSI